

Sæt stik gør det muligt at fjerne Brantz-målere fra køretøjerne til sikker opbevaring eller til dele en meter mellem flere køretøjer. Stikket (BR43-P) kan fabriksmonteres på Tripmeter, når det bestilles sammen eller retrospektivt monteret derhjemme til din eksisterende måler.

Kabelføring instruktioner

Stifterne er markeret 1-4 på både stik (BR43-P) og stikkontakt (BR43-S) og skal være kablet som følger:

Den kvindelige stikkontakt er forudmonteret på kablet, der slutes direkte til din strømforsyning og din Brantz-sensor.

De modsatte ender af de sorte og grå kabler, der kommer fra stikkontakt, skal tilsluttes som følger:

- **Grøn / gul ledning** fra det **sorte (strøm) kabel** tilsluttes køretøjets negative jord.
- **Brun ledning** fra det **sorte (strøm) kabel** tilsluttes **via en 2 amp sikring** til en permanent +12 volt forsyning (dvs. ikke kontrolleret ved tændingskontakten osv.)
- **Det grå kabel** tilsluttes sensoren og tilsluttes som beskrevet i instruktionerne for hver sensortype.

Hanstikket er normalt fabriksmonteret til Tripmeter / Retrotrip / Survmaster, når det købes sammen; det er dog meget simpelt at gøre dette selv og skal forbindes som følger:

- **Pin 1: De to grønne / gule ledninger;** et fra det **grå (sensor) kabel** og et fra det **sorte (strøm) kabel**
- **Pin 2: Brun ledning** fra det **grå (sensor) kabel**
- **Pin 3: Blå ledning** fra det **grå (sensor) kabel**
- **Pin 4: Brun ledning** fra det **sorte (strøm) kabel**



Tag strømmen DIREKTE fra batteriterminalerne.

